


1.1 أنتاج المواد المعدنية Production of Metallic Material

تعتبر الارض المصدر الرئيسي لكثير من المواد المستخدمة في الصناعة والتي تسمى بمواد التصنيع (Manufacturing Material)، والتي تصنف تبعاً لنوعها واستعمالاتها وخواصها ، حيث تمر المواد التي توفرها الطبيعة، مثل الحديد الخام والخشب والنفط الخام ،بمراحل معالجة متعددة ومختلفة قبل أن تصبح عناصر صالحة للتصنيع ،مثل الفولاذ ،الحديد الزهر ،سبائك الألمنيوم ،واللدائن ،والتي يمكن استخدامها في صناعة وتجهيز آلات الورش والمكائن والأجهزة المختلفة .كما توجد ايضا مواد مساعدة في التصنيع ،تستهلك في عمليات تصنيع وتشغيل مواد التصنيع ومن أمثلتها مواد التبريد والتزييت والوقود ومواد التخليخ وغيرها .

يبين الشكل (1-1) تصنيف مواد التصنيع والمواد المساعدة في التصنيع.

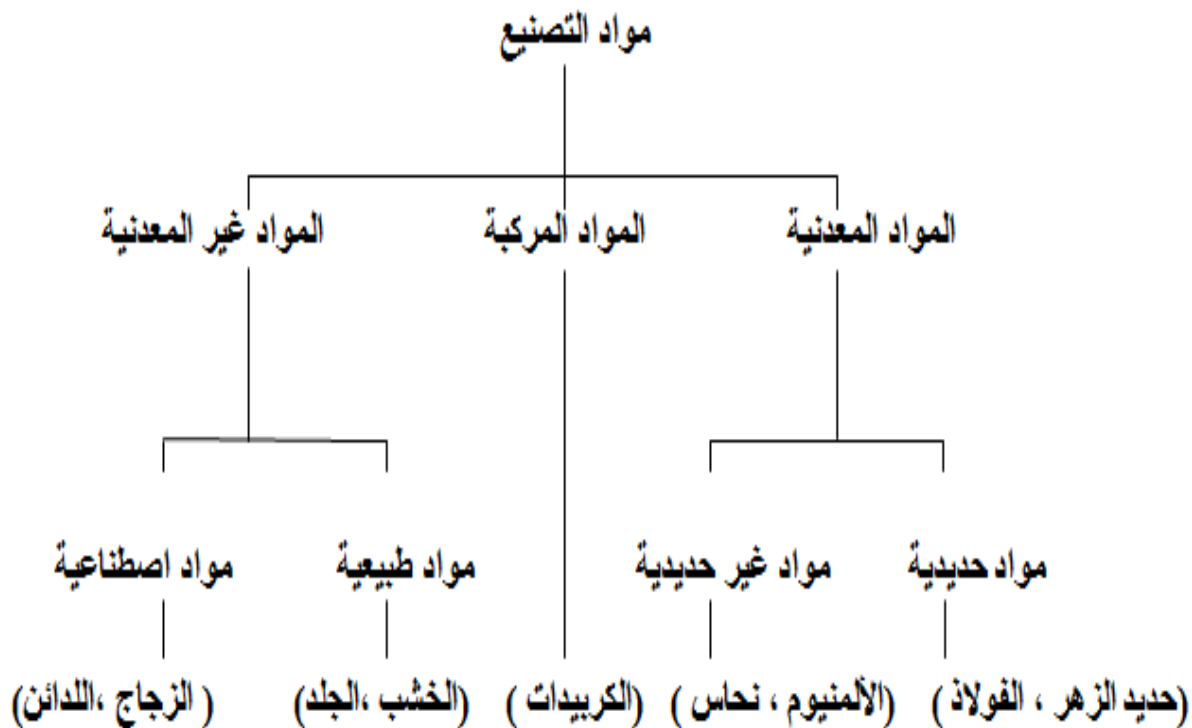

1. مخطط تصنيف مواد التصنيع



2. مخطط تصنيف المواد المساعدة في التصنيع

شكل (1-1)

تصنيف مواد التصنيع

2.1 إنتاج المعادن الحديدية Production of Ferrous Material

المواد الحديدية (Ferrous materials) ، وهي السبائك التي تحتوي على الحديد كمادة أساسية وتختلف أنواعها حسب نسبة العناصر المتشابهة معه وكيفية وجودها وتشتمل المواد الحديدية على الحديد الصناعي بأنواعه المختلفة مثل الحديد المطاوع والحديد الزهر (الاهين) وكذلك تشتمل على الانواع المختلفة للصلب (الفولاذ) مثل الصلب الكربوني والصلب السبائكي (سبائك الفولاذ).

1.2.1 خامات الحديد Iron Ores

خامات الحديد هي خامات طبيعية تحتوي على أكاسيد أو كربونات أو هيدروكسيدات الحديد بالإضافة إلى المواد العاطلة كالسيليكا (SiO_2) والالومينا (Al_2O_3) وغيرها . وتحدد صلاحية خام الحديد للاستخلاص بنسبة الحديد فيه وبتركيب المادة العاطلة ، وبوجود عناصر أخرى مختلفة به كالكبريت والفسفور والمنغنيز **واهم أنواعها :**

1. الماجنتيت (Magnetite)

نسبة الحديد في هذه الخامات عادة من (45% - 70%) ، و موجود على هيئة اوكسيد الحديد المغناطيسي Fe_3O_4 ، وهذه الخامات ذات كثافة عالية ولونها رمادي داكن أو اسود ، وهي صعبة الاختزال بالنسبة للخامات الأخرى لشدة تماسكها ، كما تحتوي على نسبة كبيرة من الكبريت (1.5% - 2%) ، وقد تحتوي خامات الحديد الماجنتيت على الزنك (الخاصين) الذي قد يؤدي إلى تلف بطانة الفرن العالي المستعمل لاستخلاص الحديد من خاماته.

2. الهيماتيت (Hematite)

هذه الخامات هي أكاسيد الحديد غير المائية (Fe_2O_3) ، وتتراوح نسبة الحديد فيها بين (45% - 65%) ، وتكون نسبة الشوائب الموجودة فيها كالكبريت والفسفور واطنة جدا ، ولون الهيماتيت احمر داكن ، وهي غنية بالحديد وسهلة الاختزال ، واختزالها أسهل بكثير من خامات الحديد المغناطيسية ، و اختزال الحديد منها أكثر اقتصادية من استخراجها من الخامات الأخرى ، اما المادة العاطلة التي تحتويها هي عادة السيليكا SiO_2 .

3. الليمونيت (Limonite)

تسمى هذه الخامات بخامات الحديد البنية وذلك لان لونها يتراوح بين اللون الأصفر والبني المصفر ، و يكون الحديد في هذه الخامات على هيئة اوكسيد الحديد المائي ($2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) ، ونسبة الحديد في هذه الخامات تتراوح بين 25% - 50% وجميع هذه الخامات مسامية ، ومعظمها مشوبة بنسبة كبيرة من الفسفور والكبريت أو الزرنيخ ، وهي سهلة الاختزال مما يجعل استخلاص الحديد منها سهلا .

4. السيدريت (Spathic Iron Ore)

يحتوي السيدريت على حديد بنسبة 30% - 40% على شكل كربونات الحديد (FeCO_3) ، اما المواد العاطلة الموجودة في السيدريت هي اوكسيد السيلكون (السيليكا SiO_2) والالومينا (Al_2O_3) وكميات قليلة من اوكسيد المغنسيوم (MgO) ، و تحتوي هذه الخامات أيضا على بعض الشوائب كالفسفور والكبريت ، لون السيدريت الطبيعي ابيض أو رماديا مصفر ، وهي سهل التأكسد والاختزال .

أسئلة للمراجعة

س1/ ماهي خصائص خامات اوكسيد الحديد المغناطيسية (الماجنيتيت Magnetite)؟

س2/ قارن بين خام الحديد السيدريت والليمونيت من حيث :

1. اللون 2. هيئة تواجده 3. نسبة الحديد المتوقعة ؟

س3/ علل : خامات الحديد الماجنتيت صعبة الاختزال بالنسبة للخامات الأخرى؟


س4/ ما المقصود بـ :

1. المواد العاطلة 2. تفاعلات الاكسدة والاختزال ؟

2.2.1 تركيز خامات الحديد Concentration of Iron Ores

يتم تركيز خامات الحديد الفقيرة المعدن، والتي تكون ذات خواص مغناطيسية فيماكنات خاصة، تسمى بالفواصل المغناطيسية، وهذه المركبات المغناطيسية أما أن تكون من النوع القرصي ذات سيور، وهي تعمل بطريقة الحث الكهربائي، وأما أن تكون أجهزة الفصل المغناطيسي هذه من النوع الاسطواني، وتتكون هذه الفواصل المغناطيسية الاسطوانية من اسطوانة دوارة من النحاس الأصفر وبداخلها مغناطيس كهربائي ثابت، وتستخدم الاسطوانة نفسها كبكرة للنقل الذي يمر فوقه الخام، وتقوم ماكينات الفصل المغناطيسي هذه بوساطة المغناطيس الكهربائي بالنقاط أجزاء الخامات المغناطيسية وإلقاء المادة العاطلة والشوائب غير المغناطيسية بعيدا عنها، وبذلك تتم عملية تركيز خامات الحديد، وعملية التركيز هذه تتم على مراحل.

يبين الشكل (2-1) جهاز الفصل (الفرز) المغناطيسي الاسطواني المستخدم في تركيز خامات الحديد.

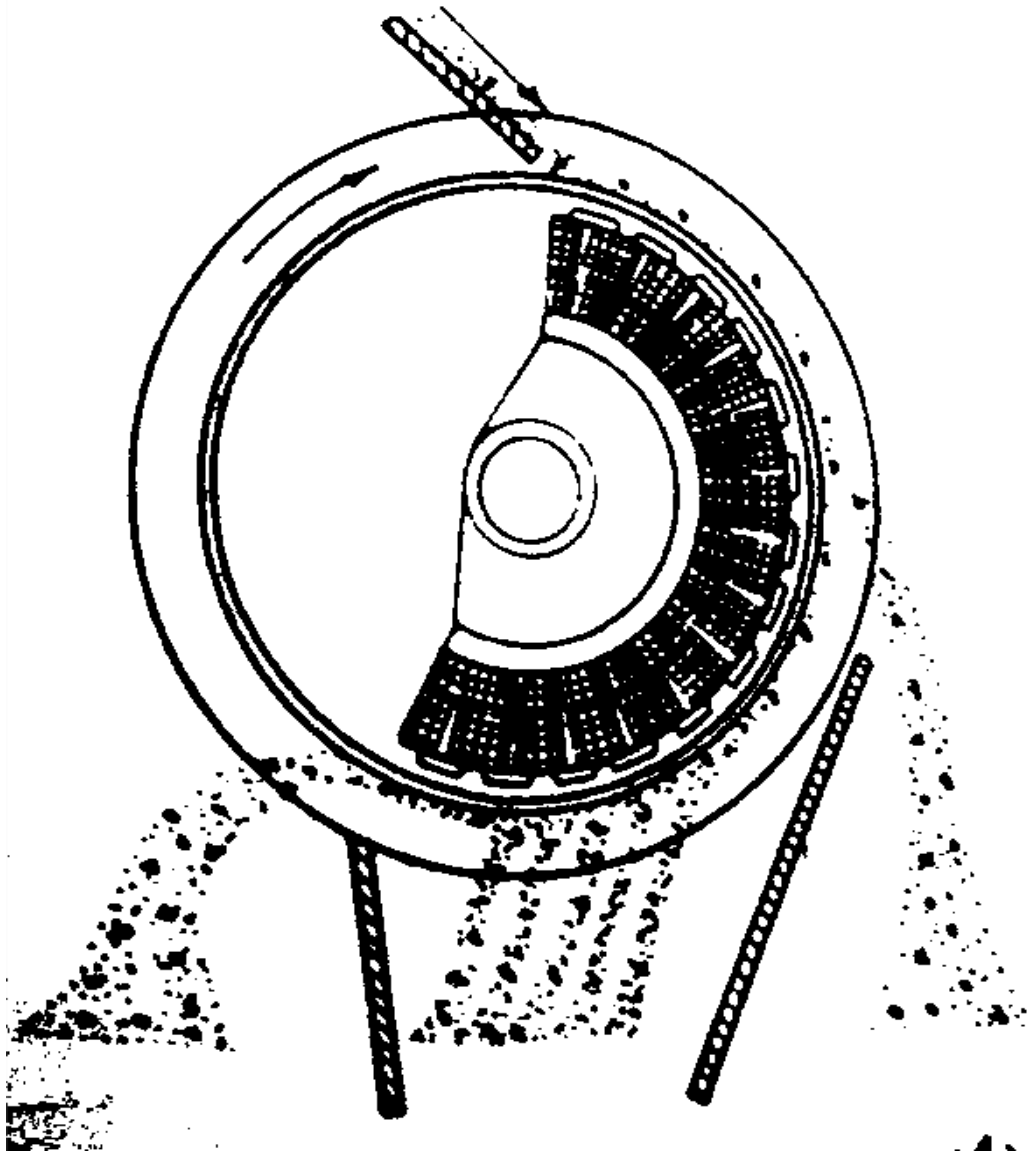


شكل (2-1)

جهاز الفرز المغناطيسي الاسطواني

3.2.1 إنتاج الحديد الغفل Product of Pig Iron

الحديد الغفل Pig Iron، هو الحديد المذاب فيه كمية عالية من الكربون والعناصر التي تم اختزالها في داخل الفرن كالمغنيز والسيلكون والفسفور، وكذلك المركبات الكبريتية الموجودة في الخام وفي فحم الكوك .

ينتج الحديد الغفل في فرن يسمى الفرن العالي (Blast Furnace)، وذلك باختزال اكاسيد الحديد الموجودة في خاماته والفرن العالي، عبارة عن برج ضخم مغلف من الخارج بصفائح الصلب السميك ومبطن من الداخل بطابوق حراري ومجهز بمراوح هوائية لتجهيز الهواء اللازم للاحتراق واختزال الشوائب وهناك عربات للشحن ترفع مع ما تحمله من المواد الأولية الى اعلى الفرن بواسطة رافعة مائلة .
لاحظ الشكل (3-1) والذي يبين مخطط للفرن العالي .

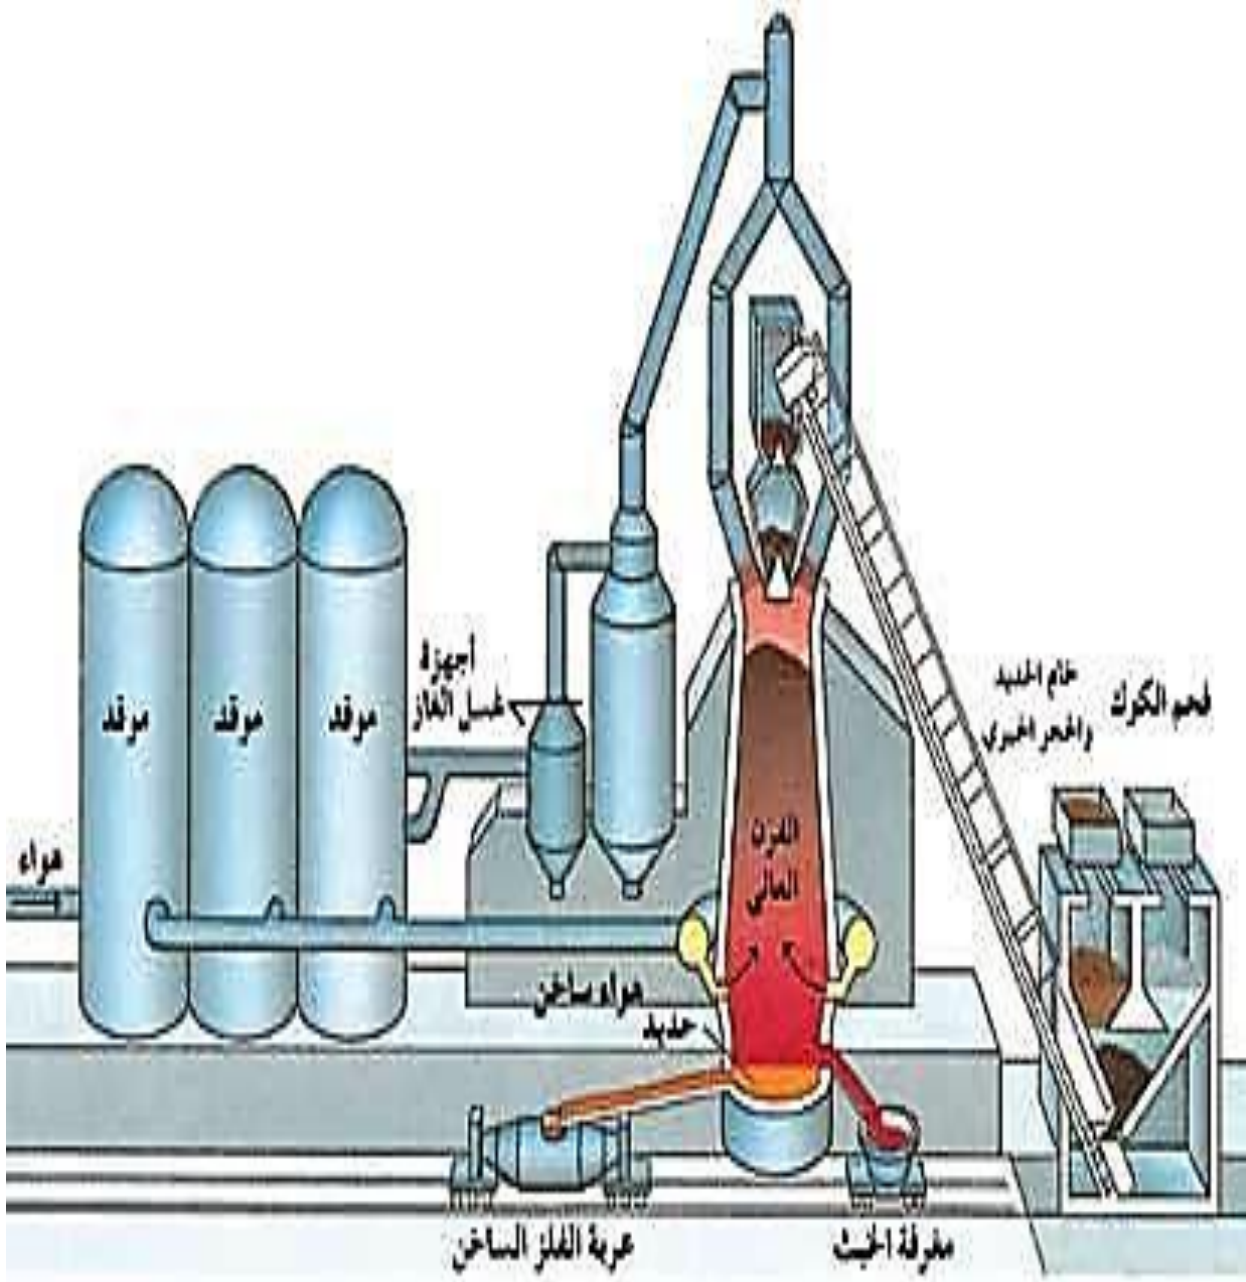

شكل (3-1)

الفرن العالي

3.2.1.1 مراحل إنتاج الحديد الغفل

تتم عملية أنتاج الحديد الغفل وفق مراحل متسلسلة تبدأ منذ أن كان خاما في باطن الارض الى ان يصبح بالصورة المطلوبة ، وهذه المراحل هي :

1.مرحلة اختيار الخامات الملائمة

 
تعتمد صلاحية خام الحديد للاستخلاص على عدة عوامل اهمها نوع مركبات الحديد ونسبة الحديد الخام وتركيب المادة العاطلة ونسبة العناصر الضارة في الخام مثل الكبريت والفسفور والزرنيخ .

2.مرحلة تهيئة الحديد الخام


قبل نقل الحديد الخام إلى الفرن العالي تجري عليه مجموعة من العمليات التجهيزية ، والمقصود بالعمليات التجهيزية للخامات هي العمليات الأولية التي تجري على الخامات المستخرجة من باطن الأرض قبل إرسالها إلى الأفران العالية لاستخلاص الحديد منها ، وهذه العمليات تشمل عمليات تكسير الخامات وفزرها والتحميص والغسل والتركيز الكهربومغناطيسي والتلبيد .

3.مرحلة الفرن العالي




تشمل تجهيز مدخلات الفرن العالي، شحنة الفرن (Charge)، والتي تتكون من خام الحديد ومساعد الصهر (Flux) وفحم الكوك والهواء الساخن ، حيث يتم احتراق الفحم مولدا مع اوكسجين الهواء ثاني اوكسيد الكربون (CO₂) حسب المعادلة التالية :



 
ويتفاعل ثاني اوكسيد الكربون المتولد مع الطبقات الجديدة من فحم الكوك المتوهج فيختزل إلى أول اوكسيد الكربون حسب التفاعل الآتي :



   يتفاعل غاز أول اوكسيد الكربون المتصاعد مع خامات الحديد فيختزلها إلى فلز الحديد (Fe)، وحسب التفاعلات التالية :



 بعد عملية الاختزال تبدأ القطع الكبيرة من الحديد المختزل في الانصهار فتكون الحديد الإسفنجي (المسامي) ويتم تشبع الحديد بالكربون عند تكون كربيد الحديد (Fe₃C) بوساطة أول اوكسيد الكربون حسب التفاعل الآتي :



ويذوب كربيد الحديد المتكون وكذلك الكربون الصلب في الحديد الإسفنجي (المسامي) الذي يتحول نظرا لهذا التشبع إلى حديد الغفل، ويسيل تدريجيا إلى مجمرة الفرن (الكور) حيث يتجمع هناك ثم يجري تفريره .


اما حجر الكلس (CaCO₃) فيتحلل بالحرارة مكونا اوكسيد الكالسيوم (CaO) ، والذي يتفاعل مع المادة العاطلة (أو ينصهر معها) فيكون الخبث ، ويذوب الخبث ايضا جزء من المواد الضارة والشوائب الكبريتية والفسفورية ورماد الوقود ويتم اخراجه من الفتحة العليا المسماة بقناة الخبث ويزال باستمرار.

4.2.1 إنتاج الحديد الزهر Production of Cast Iron

الحديد الزهر Cast Iron، هو سبيكة حديدية نسبة الكربون فيها (3-4) % ويحتوي على نسبة قليلة من السيليكون والفسفور والمنغنيز.

الحديد الزهر، قصيف وينكسر بسهولة ولا يمكن سحبه أو طرقة ولا يمكن لحامة الا بالاكسجين والاستيلين، وهو قادر على تحمل اجهادات الضغط ولا يتحمل اجهادات الشد ودرجة انصهاره تتراوح بين (1150 - 1200C⁰) ويستعمل بشكل واسع في صنع قواعد وفرش ومنزقات الماكينات وفي صنع اسطوانات ومكابس ماكينات الاحتراق الداخلي .

ينتج الحديد الزهر من خلال اجراء بعض عمليات التنقية والتكرير على الحديد الغفل الناتج من الفرن العالي لأنه لا يصلح مباشرة لأعمال السباكة (Casting) ، مع اضافة قليل من نفايات الحديد (السكراب) لتحسين نوعية حديد الزهر الناتج و باستخدام فرن الدست (الكيوبولا Cupola). لاحظ الشجرة البيانية لتحويل الحديد الغفل الى الحديد الزهر في الشكل (1-4) ادناه.

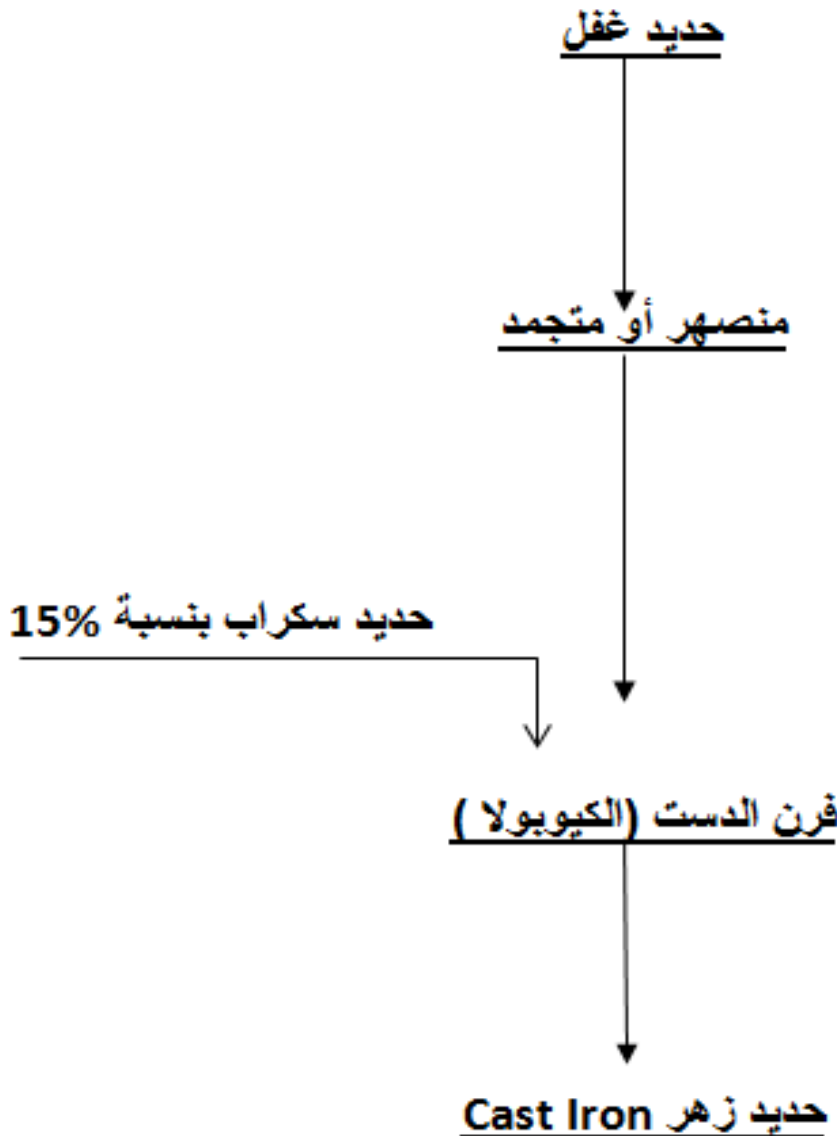


شكل (1-4)

الشجرة البيانية لتحويل الحديد الغفل الى حديد الزهر

1.4.2.1 مراحل إنتاج الحديد الزهر

بعد ان يتم تهيئة فرن الدست للعمل، تبدأ عملية حرق فحم الكوك في أسفل الفرن، وبعد ذلك تضاف طبقة من الحديد الغفل، مع قليل من حجر الكلس كمصهر ثم تليها طبقة أخرى من فحم الكوك وهكذا. وبعد الانتهاء من شحن الفرن بحوالي ساعة أو ساعتين تزداد كمية نفخ الهواء الساخن إلى داخل الفرن بواسطة فتح صمامات نفخ الهواء القريبة من قاع الفرن، ثم يغلق الفرن. نتيجة لاحتراق الكوك بواسطة الهواء الساخن ($450^{\circ}C - 650^{\circ}C$) تتولد حرارة عالية تعمل على صهر الحديد الذي ينساب ويتجمع في قعر الفرن، أما الخبث فيطفو فوق الحديد المنصهر في داخل الفرن، وعند تجمع كمية كافية من الحديد المنصهر يطعن الفرن ويخرج الحديد الزهر المنصهر من الفتحة الخاصة به إلى بواق أو يصب مباشرة في قوالب خاصة أما الخبث فيخرج من الفتحة الخاصة به بين فترة وأخرى. يبين الشكل (5-1) مخططاً لفرن الدست (الكيوبولا).

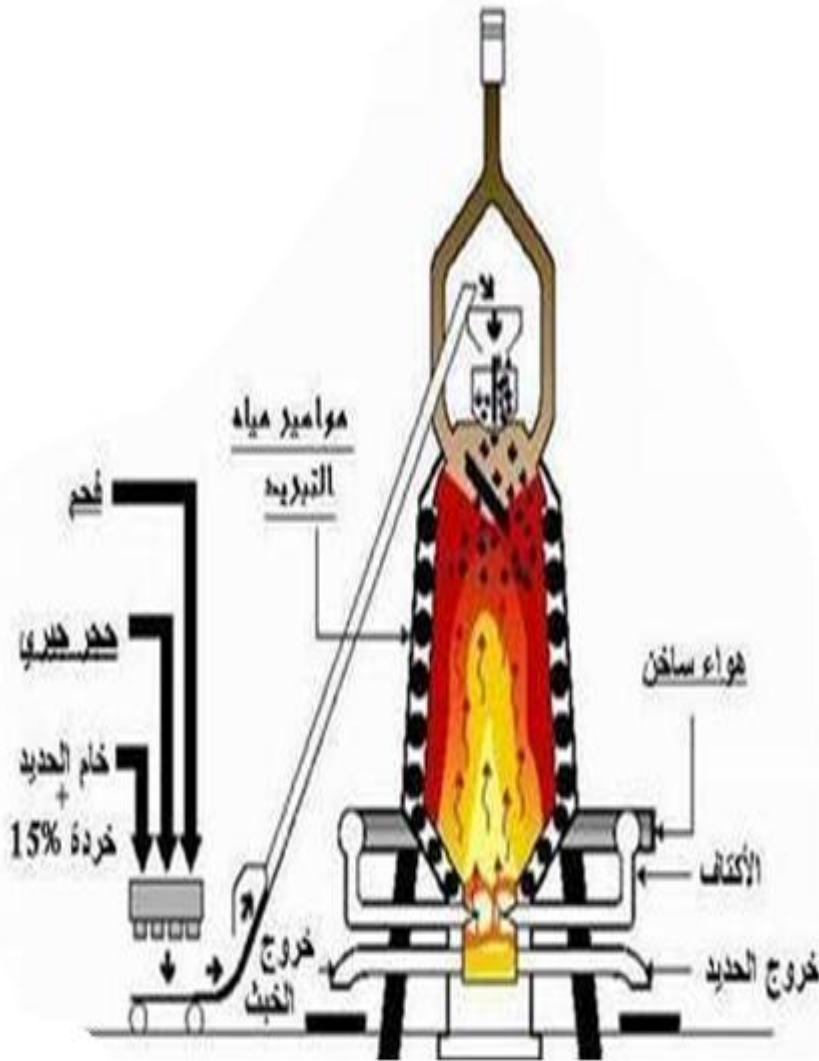

شكل (5-1)

فرن الدست


أسئلة المراجعة

- س1/ ارسم الشجرة البيانية لإنتاج الحديد الزهر ؟
- س2/ ما وظيفة الحجر الجيري المضاف في شحنة فرن الدست ؟

5.2.1 أنتاج المسبوكات الاولى Production of Ingots

ينقل الحديد الغفل لتقليل نسبة الشوائب فيه ،أما بحالته السائلة أو الصلبة إلى أفران أخرى، و عملية النقل هذه تكون في اغلب الأحيان والمعدن في حالته الصلبة ،وخاصة إذا كان المكان المنقول إليه بعيدا عن موقع الإنتاج وذلك لسهولة النقل.

أنتاج المسبوكات الاولى ،هي الخطوة الاولى في تصنيع المعادن بعد استخلاصها من الخامات والتي تتمثل في سباكتها في قوالب خاصة ،بعملية صب ،تسمى السباكة Casting ،لينتج مسبوك يسمى عادتا بالمسبوك الاول Ingot. يبين الشكل (6-1) مخطط قالب لإنتاج المسبوكات الاولى .

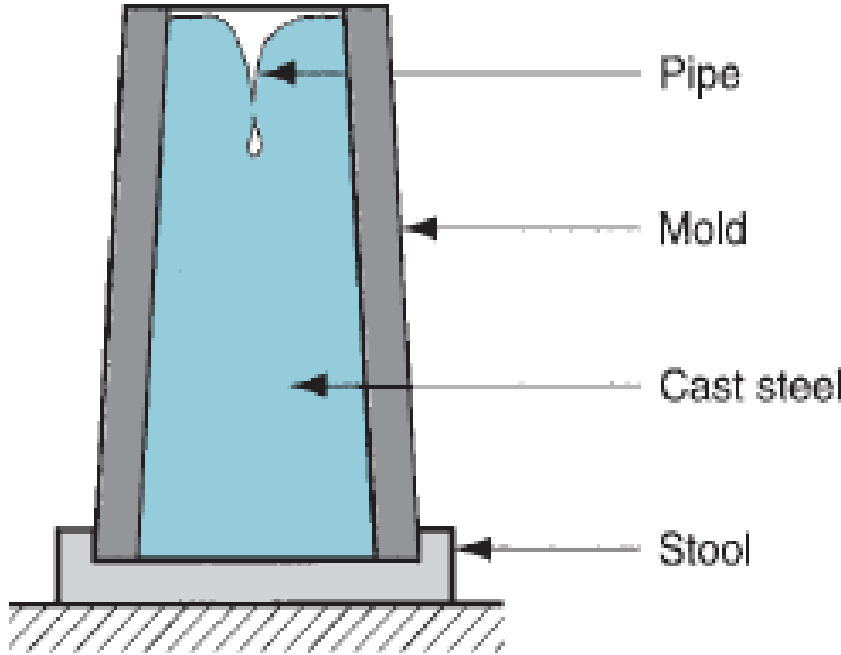

شكل (6-1)

مخطط قالب لإنتاج المسبوكات الاولى

3.1 أنتاج المعادن غير الحديدية Production of non-Ferrous Material

من المعادن غير الحديدية المستعملة على نطاق واسع في الصناعة ،النحاس والالمنيوم والقصدير والزنك والرصاص والنيكل و المغنسيوم ،ويفسر استعمال المعادن غير الحديدية وسبائكها بأن لبعضها خواص قيمة كجودة التوصيل الكهربائي والحراري ومقاومة الصدأ وصغر معامل الاحتكاك .

1.3.1 تركيز خامات المعادن غير الحديدية Concentration of non - Iron Ores

معظم المعادن غير الحديدية لا توجد في خاماتها بالتركيز الذي يوجد فيه الحديد ،لذا فإن هذه الخامات تركز لزيادة نسبة المعدن فيها قبل عملية الاستخلاص نظرا لصعوبة وارتفاع تكاليف استخلاصها من خاماتها بدون إجراء هذه العملية ،يمكن تقسيم عمليات تركيز خامات المعادن غير الحديدية الى :

1. التركيز بالجاذبية الأرضية:


المعادن بصورة عامة أثقل من المواد العاطلة الموجودة في خاماتها ،وعلى هذه الحقيقة تعتمد طريقة التركيز بالجاذبية الأرضية، حيث يتم غسل الخامات بالماء في أحواض فيترسب خام المعدن المركز، أما المواد العاطلة فتطفو على السطح وبذلك يتم فصل هذه المواد عن المعدن .

2. التركيز بالطفو الزيتي :

يفتت الخام قبل التركيز إلى أجزاء صغيرة جدا ويمزج مع الماء في أحواض تسمى أحواض الطفو ثم تضاف إليه كمية من احد الزيوت الخاصة ويرج الخليط رجا عنيفا ،فتتكون عندئذ طبقة على سطح السائل مشابهة للزبد ومشبعة بخام المعدن المركز ،حيث تقشط وتهيا لعملية الاستخلاص (Smelting).

2.3.1 أفران استخلاص المعادن غير الحديدية

اهم الأفران المستخدمة لاستخلاص المعادن غير الحديدية ،هي الفرن العاكس Reverbaratory Furnace هو ابسط أنواع الأفران المستعملة في استخلاص المعادن غير الحديدية ،ويتكون هذا الفرن من موقد طويل وضيق كما مبين في الشكل (1-7) ادناه، ويتم الشحن خلال سطح الفرن وذلك برفع بعض أجزاء من هذا السطح تدعى بالسدادات والخبث المتكون من إضافة المواد المساعدة يشكل طبقة تطفو على سطح المعدن المصهور وتقلل احتمال التأكسد الشديد للمعدن ، أما الوقود المستعمل في هذه الأفران فهو الوقود الغازي أو السائل. وسعة هذه الأفران فهي من (5) إلى (50) طن لكل صهره .

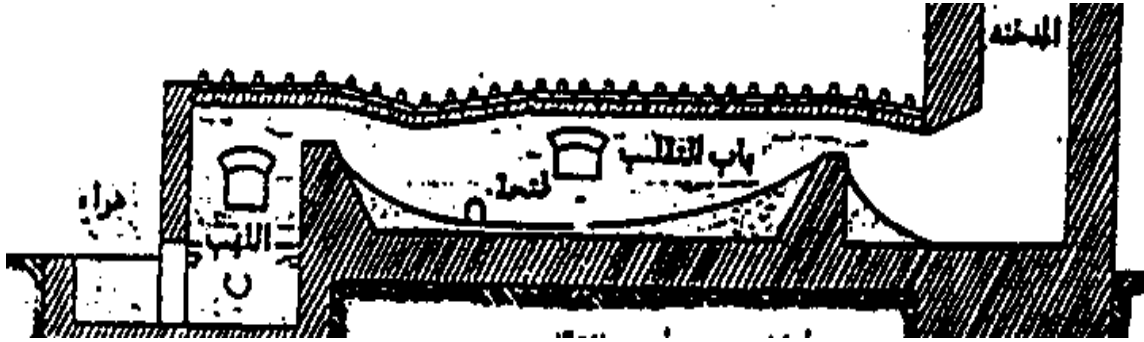

شكل (1-7)
الفرن العاكس

3.3.1 إنتاج النحاس Production of Copper

اهم خامات النحاس الموجودة بالقشرة الأرضية والتي يتم استخلاصه منها هي:

1. بيريت النحاس (Copper Pyrite) وهو أكثر خامات النحاس انتشارا فهو اوكسيده الأحمر وكبريتيدة المزوج مع الحديد ($Cu_2SFe_2S_3$) حيث يحتوي على نحاس بنسبة (32%).
2. الهالكوزايت (Cu_2S).
3. البورنيت أو الخام الأرقط ($Cu_2S.FeS. CuS$) .
4. الكوبريت ،خام اوكسيد النحاس (Cu_2O) ويعتبر من الخامات الفقيرة .

1.3.3.1 طرائق إنتاج النحاس

هناك طريقتان لإنتاج النحاس هما :

1. الطريقة الجافة Dry Process

تتكون هذه الطريقة من العمليات الآتية :

1. تركيز الخام:

يتم تركيز خامات النحاس الكبريتية عن طريق الطفو وذلك نظرا لان المركبات الكبريتية لا تبتل في الماء، فيتم تغثيت الخام قبل تعويمه في ماكينة الطفو المملوءة بالماء فتبدأ جزيئات الخام الكبريتي المفتتة التي لم تبتل بالماء في الصعود إلى السطح أما جزيئات المادة العاطلة (الشوائب) فتترسب في القاع.

2. التحميص:

عملية التحميص تتم في أفران خاصة وفي درجة حرارة تتراوح بين 800 و 1000 درجة مئوية وذلك لتقليل نسبة الكبريت في الخام ولتحويل بعض كبريتيد النحاس و الحديد إلى اكاسيد وكذلك للتخلص من بعض الشوائب (Impurities) كالزرنخ و الانتيمون.

3.الصهر:

يتم صهر النحاس الخام وتحويله إلى نحاس صخري، وذلك في الأفران العاكسة التي تعمل بالوقود الغازي أو السائل، وتصل درجة حرارة هذه الأفران إلى أعلى من 1000°C ، وتكون شحنة الفرن عبارة عن الخام المركز مخلوط بالمواد المساعدة، وعند درجة حرارة 1100°C تجري تفاعلات يكون نتيجتها تكوين كبريتيد النحاس الثنائي و كبريتيد الحديد و الخبث المتكون من اتحاد المادة المساعدة بأكسيد الحديد وبعد انتهاء الصهر يقشط الخبث و يؤخذ النحاس الصخري إلى المحولات التي يتم فيها أكسدة الحديد واحتراق الكبريت المتحد مع النحاس ليعطي نحاساً غير نقي يحتوي على الشوائب بنسبة 1-2%.

4.التنقية:

الغرض من عملية تنقية النحاس هو تخليص النحاس من الشوائب الضارة وتتم أولاً حرارياً في أفران عاكسة ويحتوي النحاس الذي ينتج بعد هذه العملية على 99.5 - 99.7% من النحاس النقي الذي يصب إلى كتل أو صفائح أنودية (Anodie) لعمليات التحليل الكهربائي التي تزيد من تنقية النحاس حتى يصل إلى 99.98% من النحاس النقي.

2.الطريقة الرطبة Wet Process

تستعمل هذه الطريقة للحصول على النحاس من الخامات الاكسيدية الفقيرة، وفيها يفتت الخام أولاً ثم يمر بمرحلة الفرز للحصول على حبيبات ذات حجم واحد، ثم تجري عمليات التركيز في ماكينة الترسيب التي يغسل فيها الخام والمادة العاطلة بواسطة تيار من الماء فينفصل الخام ويرسب إلى أسفل بينما تبقى المادة العاطلة في سطح الحوض، ويعالج الخام المركز بمحلول مخفف من حامض الكبريتيك ويتبع ذلك ترشيحه للحصول على محلول نظيف، ويتم ترسيب النحاس من المحلول بالتحليل الكهربائي أو بإحلال الحديد محل النحاس حسب التفاعل $(\text{CuSO}_4 + \text{Fe} = \text{FeSO}_4 + \text{Cu})$ ثم يصهر النحاس بعد ذلك و ينقى.

4.3.1 إنتاج الألمنيوم Production of Aluminum

أهم خامات الألمنيوم التي انتشر استخدامها انتشاراً كبيراً في الصناعة هي اوكسيد الألمنيوم المائي $(\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O})$ المعروف بـ (البوكسايت)، وأهم أنواع البوكسايت المعروفة صناعياً هي البوكسايت الأبيض والبوكسايت المحمر.

 
و البوكسايت (Boxite)، هو المادة الخام الرئيسية للحصول على الألمنيوم و هو عبارة عن صخر معدني مركب يحتوي على هيدروكسيد الألمنيوم طليقاً بنسبة 40% إلى 60% ويحتوي بالإضافة إلى ذلك عدداً من الشوائب كأكسيد الحديد والسيليكا وغيرها.

1.4.3.1 مراحل إنتاج الألمنيوم


يتم إنتاج الألمنيوم على مرحلتين :

1.الحصول على أوكسيد الألمنيوم من البوكسايت:

حيث يعامل الخام الذي يحتوي على كمية صغيرة من السيليكا بالمواد القلوية لتحويل هيدروكسيد الألمنيوم إلى ألومينات الصوديوم :



 وتذوب الألومينات الناتجة في الماء، أما أكاسيد الحديد والكالسيوم وغيرها فإنها تكون رواسب صلبة غير قابلة للذوبان تفصل على المرشحات الكابسة، ويجري المحلول المائي المرشح لألومينات الصوديوم إلى أحواض بها قلابات يتحلل فيها المحلول بواسطة التحليل الكهربائي فينفصل منه راسب صلب من هيدروكسيد الألمنيوم:





ويرسل الراسب إلى الفرن حيث يتحول عند درجة حرارة 1300°C إلى اوكسيد الألمنيوم غير المائي Al_2O_3 .

2. التحليل الكهربائي للالومينا للحصول على الألمنيوم النقي :

يتم الحصول على الألمنيوم من الالومينا في تحليل اوكسيد الالمنيوم كهربائياً في أحواض الكريوليت ($\text{AlF}_3\text{3NaF}$) المصهور الى مكوناته ،ومن خواص الكريوليت القدرة على إذابة الالومينا، ثم تحلل بعد الإذابة كهربائياً فينفصل الألمنيوم النقي إلى قاع أحواض التحليل.

5.3.1 إنتاج الرصاص

  اهم خامات الرصاص هو الليتارج PbS وتتراوح نسبة الرصاص في الخام بالمتوسط من 6- 16% يستخلص الرصاص بطريقة الصهر الاختزالي للخام المركز بعد تحميصه مبدئياً، ويجري التحميص المبدئي في أفران عاكسة لتحليل كبريتيد الرصاص PbS وتحويل الرصاص الى كبريتات PbSO_4 ويمكن بواسطة التحميص الثانوي التخلص تماماً من الكبريت والحصول على اوكسيد الرصاص PbO . ويختزل الرصاص عند الصهر في أفران اسطوانية بواسطة كربون فحم الكوك حسب المعادلتين:



ويحتوي الرصاص الناتج بعد الاختزال على شوائب بنسبة تصل إلى (15%) وهذه الشوائب هي عناصر اخرى موجودة في الخام اصلا كالذهب والفضة والنحاس والانتيمون والزرنيخ. وتتم اكسدة الزرنيخ والانتيمون ومعظم النحاس وذلك بنفخ الهواء خلال الرصاص المصهور في افران عاكسه ثم ينقل الرصاص الى غلايات خاصة حيث يضاف الخارصين ،وهذا الاخير لا يذوب في الرصاص بل ينصهر ويطفو على السطح مشكلا طبقة يتجمع فيها الذهب والفضة وما تبقى من النحاس وتقتشط هذه الطبقة من الخارصين للحصول على الذهب والفضة منها بطرق خاصة .
 اما الرصاص المتبقي فيسبك على شكل صفائح سميكة وينقى كهربائيا بطريقة مشابهة لتنقية النحاس كهربائيا ،يحتوي الرصاص بعد تنقيته على نحو(99.95%) من عنصر الرصاص.

أسئلة للمراجعة

- س1/ اشرح مستعينا بالمعادلات الكيميائية موزونة طريقة انتاج :
 1. النحاس 2. الألمنيوم 3. الرصاص
- س2/ اذكر طرق تركيز المعادن غير الحديدية و اشرح واحدة منها ؟
- س3/ كيف يمكن الحصول على الألمنيوم من الالومينا ؟
- س4/ اكتب معادلات اختزال الرصاص في الافران الاسطوانية ؟

أسئلة الفصل الاول

- س1/ ما الغرض من :
1. الغازات الناتجة من احتراق فحم الكوك في الفرن العالي ؟
 2. تكسير خامات الحديد قبل ارسالها للفرن العالي ؟
 3. مساعد الصهر في شحنة الفرن العالي ؟
 4. التسخين الأولي للشحنة الداخلة الفرن العالي ؟
- س2/ اين تقع منطقة اختزال الحديد الغفل في الفرن العالي وما التفاعلات تحصل فيها ، اكتب معادلاتها موزونة؟
- س3/ اشرح وبمعادلات التفاعل كيف يتكون الخبث عند انتاج حديد الغفل في الفرن العالي ؟
- س4/ ما الغرض من : 1. ماكنة الفصل المغناطيسي 2. الفرن العاكس.
- س5 / قارن بين الطريقة الجافة والطريقة الرطبة في انتاج النحاس من حيث الخامات المستخدمة والعمليات ؟
- س6/ علل :
1. في انتاج الالمنيوم يعامل الخام الذي يحتوي على كمية صغيرة من السيليكا بالمواد القلوية ؟
 2. اجراء عملية التحميص قبل الاستخلاص للخامات المحتوية على نسبة عالية من الكبريت ؟
- س7 / عدد اهم خامات النحاس الموجودة في القشرة ارضية ؟
- س8 / اكتب معادلات تفاعل غاز اول اوكسيد الكربون مع خامات الحديد الاحمر (Hematite) موزونة ، والتي تجري في منطقة الاختزال في الفرن العالي وعند درجة حرارة (400 – 900) مئوية ؟
- س9/ اشرح الطريقة الرطبة Wet Process في انتاج النحاس ؟
- س10 / عدد فقط :
1. مدخلات فرن الدست (Cupola) المستخدم في انتاج الحديد الزهر ؟ 2. مخرجات الفرن العالي
- س11 / عدد فقط العمليات التجهيزية لخامات الحديد الداخلة للفرن العالي ؟
- س12/ اكتب معادلات الحصول على اوكسيد الالمنيوم من البوكسيت موزونة ؟
- س13/ اشرح : طريق انتاج الرصاص ؟
- س14/ اشرح : مرحلة الاختزال في الفرن العالي ؟